

# Restauration und Reparatur Stern Stradivari 2

Am 20.05.2014 erhielt ich von Wolfgang (DANKE!) ein recht gut erhaltenes Stradivari 2. Äußerlich ist es gut in Form, innerlich wurden wohl schon ein paar Reparaturversuche unternommen (Kondensatoren über dubiose Kabel angelötet). Chassisnummer 631821. Datecodes auf Bauteilen deuten auf Baujahr 1958 hin (LS: 7.Juni 1958, 25.Aug 1958, , Kondensator „4.58“, EBF80 „25-58-“)

## Fehlersuche

Bekannte Probleme:

- Die Kupplung für den Skalenantrieb KW/MW/LW schnappt nur nach leichter mechanischer Nachhilfe
  - Schmieren
- Kondensatoren müssen runderneuert werden, die Endstufe kratzt und macht nicht laut
  - Chassis ausbauen, Grundreinigen und benötigte Kondensatortypen rauschreiben und besorgen
- Die Profi-Ersatzschaltung „AZ12 gegen eine Diode“ ist falsch, die AZ12 ist eine Zweiweggleichrichterröhre
  - Wahrscheinlich stimmen deswegen Arbeitspunkte nicht, und das Radio kratzt
  - Bessere Ersatzschaltung einbauen: siehe [hier](#)

## Log

### 20.05.2014

- Erhalt des Radios
- erste, äußerliche, grobe Reinigung

### 21.05.2014

- Anstecken - kein Licht & Ton
- Sichtprüfung ergab abgelötete Diode und fehlende Sicherungen, ein nicht befestigter Draht

### 19.06.2014

- Neue Sicherungen eingebaut
- Gleichrichterdiode angelötet
- Stecker rein: Radio funktioniert auf UKW
- Probleme:
  - 3D-Schalter (oder die ganze Schalterbank oben) hat enorme Kontaktprobleme, nur mit viel Gefühl kann man es dazu bringen etwas zu spielen, Ton kratzt aber und ist viel zu

leise

- die Abstimmseil-Einschnappvorrichtung klemmt ein klein wenig, sodass Sendereinstellung auf KW nur geht, wenn man mit der Hand dem „Schnapping“ ein bisschen hilft

## 20.06.2014

- Schalterbank oben ausgebaut, wird mit nach Hause genommen zur Restauration, abgelötete Kabel dokumentiert.

## 22.06.2014

- Schalterbank oben mit Kontaktspray behandelt, falls Schalter nicht funktionieren sollten können ersatzweise unbenutzte Schaltkontakte verwendet werden
- Feinmechaniköl für KW-Abstimmung besorgt

## 23.06.2014

- Schalterbank eingebaut → Schalter wieder OK, Funktionalität trotzdem nicht da
  - Kondensatoren müssen doch runderneuert werden
- Chassis ausgebaut
  - 2 Steckverbindungen zu lösen: Zum Klangregister und zum Ausgangsübertrager, keine Lötarbeit
  - 4 Schrauben mit 2x Scheiben
- Skala abgebaut und sicher verstaut - sehr guter Zustand!
  - 4x Befestigungswinkel, davon 2x mit Schrauben, 4x Gummiklötzchen

## Links

[Daten Stradivari](#)  
[Stradivari auf RMO](#)  
[Abgleichvorschrift 1](#)  
[Abgleichvorschrift 2](#)  
[Schaltplan](#)  
[Kondensatoren-Liste](#)

From:  
<http://www.loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:  
<http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:stradivari:start&rev=1403624506>

Last update: **2014/06/24 15:41**

